

### Assembly Instruction for tube support with plastic-bearing

(tube bearing angular and longitudinal  
movable)

Please read this assembly instruction entirely and responsibly. Consider particularly compliance of the designated diameter with the used conductor.

The mounting of the clamps has to be performed by qualified staff.

This assembly instruction does not replace the relevant safety instructions.

The manufacturer GORNY takes no responsibility in case of incorrect assemblage or adverse usage.

### Montageanleitung für Rohrträger mit Kunststoff-Lagerung

(Rohr-Lagerung winkel- und  
längsbeweglich)


Bitte lesen Sie die Montageanleitung vollständig und sorgfältig. Beachten Sie vor Montage insbesondere die

Übereinstimmung des vorgesehenen Klemmendurchmessers mit dem verwendeten Leiter.

Die Montage der Klemmen muss von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.


Diese Montageanleitung ersetzt nicht die entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

Der Hersteller GORNY übernimmt bei fehlerhafter Montage oder bestimmungswidrigem Gebrauch keine Haftung.

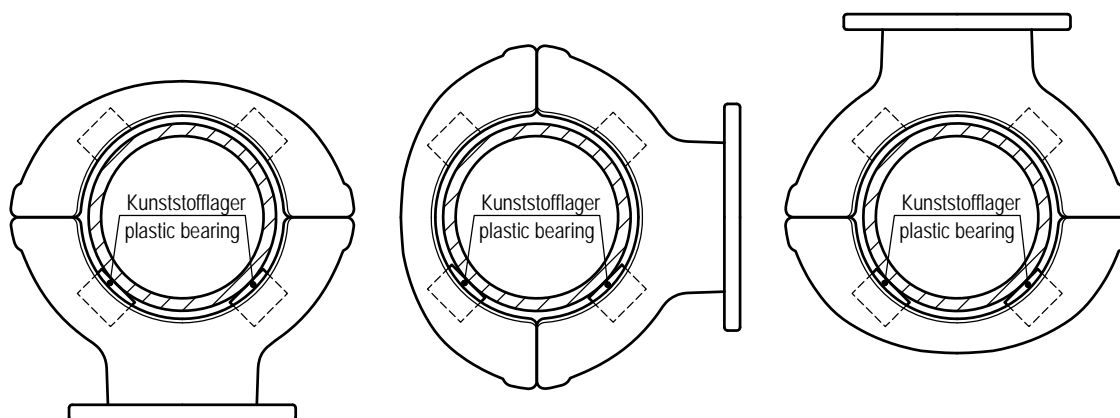

1) For mounting positions sideways and suspensory change the plastic bearing elements. For this purpose prise out the accordant element with a screwdriver and drive it in at the right position with a hammer without damaging the tube support.

1) Für die Einbaulagen seitlich und hängend die Kunststoff-Lagerelemente umsetzen. Hierfür mit einem Schraubendreher das entsprechende Element heraushebeln und an der benötigten Position mit einem Hammer einklopfen ohne dabei den Rohrträger zu beschädigen.

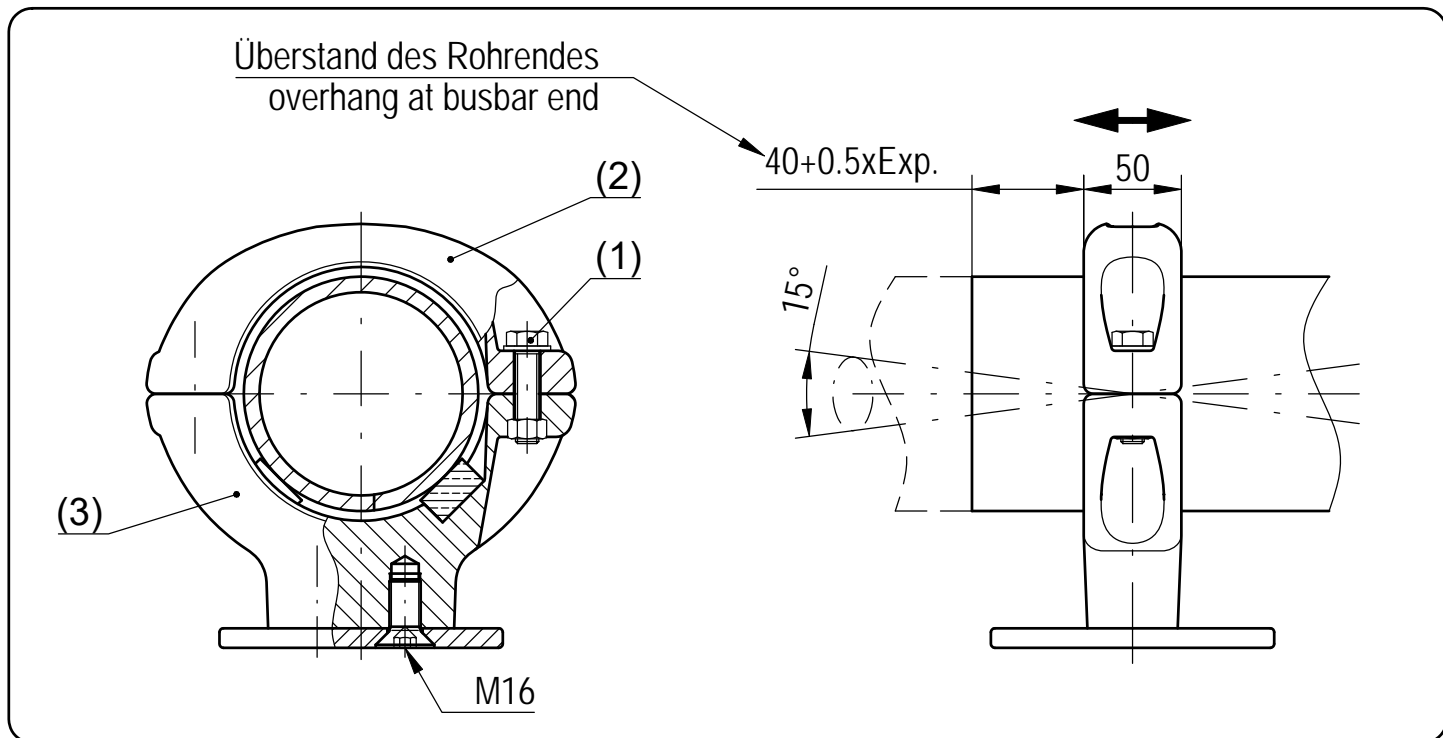

2) Mount tube support together with base plate onto the supporting insulator.

3) Unfasten hexagon bolts (1) and remove clamping cover (2).

4) Insert tube. Avoid stroking heavily against the bottom part (3) of the tube support.

5) Place cover (2) upon the bottom part of the tube support. Tighten bolts (1) reciprocally until you reach a torque of 75 Nm as prescribed for the M12 bolts.

6) The tube has to rest on the semiconducting plastic bearing! Otherwise arcs may occur!

2) Rohrträger mit Grundplatte auf dem Stützisolator befestigen.

3) Sechskantschrauben (1) lösen und Klemmdeckel (2) entfernen.

4) Rohr einlegen. Dabei harte Stöße gegen das Rohrträger-Unterteil (3) vermeiden.

5) Klemmdeckel (2) aufsetzen und Schrauben (1) abwechselnd anziehen bis auf beiden Seiten das vorgeschriebene Drehmoment von 75 Nm für M12 erreicht ist.

6) Das Rohr muss auf dem halbleitenden Kunststoff aufliegen! Ansonsten kann es zum Lichtbogen kommen!

If you have question please contact:

Gorny GmbH  
Kistlerhofstrasse 124  
D-81379 Munich  
Tel: +49 (0)89/780296-0  
Fax: +49 (0)89/780296-29  
info@gorny-gmbh.de  
www.gorny-gmbh.de

Rückfragen bitte an:

Gorny GmbH  
Kistlerhofstraße 124  
D-81379 München  
Tel: +49 (0)89/780296-0  
Fax: +49 (0)89/780296-29  
info@gorny-gmbh.de  
www.gorny-gmbh.de